


**30 de novembre de 2021:
50 anys de l'orgue de sant Andreu**

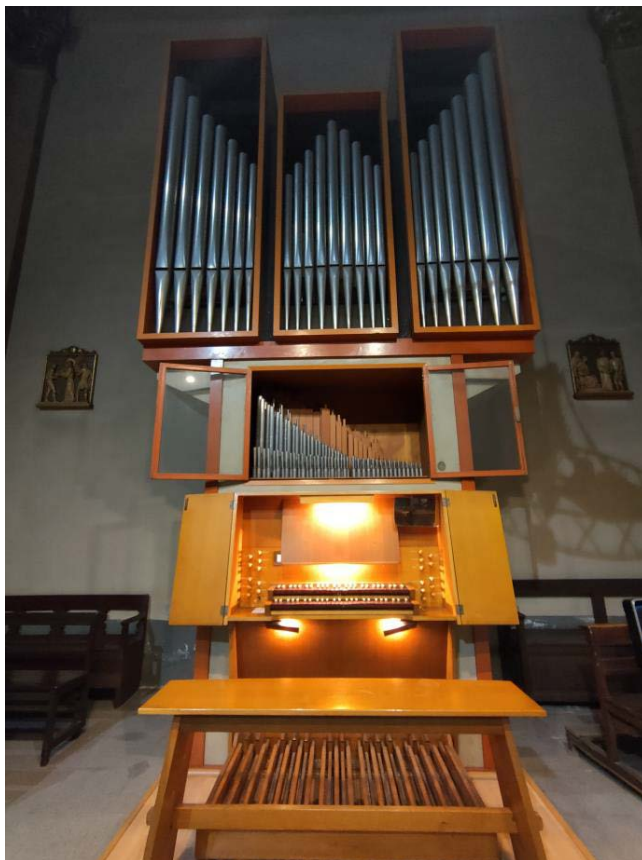

**Pressupost de la posta a punt de l'orgue
5.118'30 € Es pot col·laborar al comptes:
ES02-2100-0189-9902-0025-6223
ES19-0081-0076-3200-0103-3009**

FITXA TÈCNICA

Inaugurat l'any 1971 és l'obra núm. 34 de Gabriel Blancafort.


L'orgue data d'una època on la tipologia neobarroca era incipient al nostre país, i els recursos i materials del moment eren molt modestos.

Tot i així ens trobem davant un instrument de gran qualitat musical que continua plenament vigent i útil per la litúrgia i els concerts.

És important doncs que aquest orgue estigui en les millors condicions, El cost d'un orgue nou d'aquestes característiques supera els 200.000 €

Cal doncs preservar aquest patrimoni i fer-hi en endavant un manteniment regular, que eviti haver de fer com ara una actuació a fons i costosa.

El més important però és que es faci un ús regular tant per la litúrgia com per concerts.

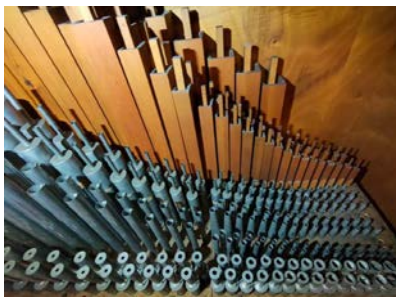

DESCRIPCIÓ DE L'ORGUE

12 Registres

2 teclats manuals de 56 notes C-g''''

1 teclat de Pedal de 30 notes C-f''

Transmissió de notes mecànica

Accionament de registres mecànic

ORGUE MAJOR

Núm tubs:

1 Flautat	8'	56
2 Fl. Xemeneia	8'	56
3 Octava	4'	56
4 Flabiolets	2'	56
5 Plè III-IV	1 1/3'	199
6 Trompeta real	8'	56

ORGUE D'ECO

7 Bordó de fusta	8'	56
8 Tapadet	4'	56
9 Nasard 12 ^a cs'-g'''	2 2/3'	31
10 Quinzena	2'	56
11 Regalies	8'	56

PEDAL

12 Contres tapades	16'	30
--------------------	-----	----

I/P, II/P, II/I 764

REVISIÓ DEL 3 D'AGOST

Malgrat que tots els elements de l'orgue funcionen, fa molt temps que no s'han fet treballs de manteniment i s'han apreciat les següents anomalies:

- Molta pols acumulada als tubs, que no els deixa cantar bé. Desajustos de taps.
- L'interior de l'orgue, amb molta pols i brutícia.
- Desajustament general dels mecanismes, joc i sorolls a les tecles. Imprecisió.
- Il·luminació de la consola insuficient, instal·lació obsoleta i fora de normativa.
- Irregularitats a l'harmonització i desafinació general.
- Diverses soquetes de la llengüeteria asalinades.

TREBALLS DE POSADA A PUNT:

TUBS: Desmuntatge de tots els tubs. Neteja dels tubs amb aspirador i compressor, neteja de la llengüeteria.

Ajust dels taps de fusta i de metall.

Revisió de les soquetes assalinades

CAIXA: Neteja amb aspirador de l'interior de l'orgue, amb molta pols i brutícia.

Neteja de la consola, de les tecles i tiradors

MECÀNICA: Ajust de la mecànica de notes, canvi de guarniments que facin soroll. Ajust del joc de tecles dels teclats manuals i pedaler

Neteja de les guies de les ventallolles.

VENT: Revisió de petites fuites. Untar el motor ventilador

ELECTRICITAT: - Nova instal·lació elèctrica de la consola: interruptors i canalitzacions

- Col·locació de LEDS al pedaler i faristol.

SO: Revisió de l'harmonització a mesura que es col·loquin els tubs. Afinació general.